

INSTRUKCIJA

MODELIS: ETARI ET-111

DIVI VIENĀ PĀRKLĀJUMA BIEZUMA
MĒRĪŠANAS IERĪCE



IEVADS

Biezuma mērītājs ir portatīvais instruments, viegls lietošanā, pārklājuma biezuma kompakts digitālais mērītājs, kas piemērots kā melniem, tā arī krāsainiem metāliem, un konstruēts vieglai lietošanai ar vienu roku. Ierīcei ir apgaismojams šķidro kristālu displejs un dažādas funkcijas: lukturis, UV apgaismojums un automātiskā izslēgšanā (aputveni pēc 60 sek.).


Ierīce ir lietojama tikai laku un krāsu pārklājumu biezuma mērīšanai uz strāvu vadošām virsmām. Izmantojot ierīci neparedzētajam mērķim, Jūs varat nodarīt zaudējumus, kā arī rādīt īssavienojuma, aizdegšanas, elektrošoka un citus riskus. Ierīces detaļu kopēšana un pārtaisīšana ir aizliegta.

Tehnisko apkalošanu un remontdarbus var veikt tikai speciālisti specializētā darbnīcā.

Lūgums uzmanīgi iepazīties ar drošības prasībām un izlasīt instrukciju pirms ierīces lietošanas.

UZMANĪBU!

- Nevirziet UV apgaismojuma staru uz acīm, jo tas var rādīt aces kaitējumu.
- Neizmantojiet ierīci tuvu aparātiem, kas ģenerē stipru elektromagnētisko vai statisko starojumu; tādos gadījumos var parādīties mērīšanas klūdas.
- Neizmantojiet ierīci sprādzienbīstamu un kodīgu gāzu vidē, jo ierīce var sabojāties.
- Ierīce nav piemēota izmantošanai rūpnieciskos mērķos. Izgatavotājs vai piegādātājs neatbild par jebkādiem nepareiziem rādījumiem vai par sekām, kuras var rasties sakārā ar šiem rādījumiem.
- Neglabājiet un nelietojiet ierīci zem tiešiem saules stariem vai paaugstināta kondensāta vietās. Tas var rādīt ierīces deformāciju, izolācijas bojājumus vai ierīces bojāšanās.
- Neturiet ierīci tuvu augstas temperatūras avotiem (vairāk par 70°C). Tas var izraisīt korpusa bojājumus.
- Ja ierīce tika pakļauta temperatūras svārstībām, ir nepieciešams paturēt ierīci 30 minūšu laikā istabas temperatūrā, lai tā funkcionētu normāli.
- Ja ierīce tiek izmantota vairāk nekā 1 min. bez apstājas, tas var ieteikmēt rādījumu precizitāti. Tomēr, neprecizitātes līmenis atbilstoši normai.
- Temperatūras svārstību gadījumā sensorā var parādīties kondensāts. Uzgaidiet ap 10 min. pirms mērījumu veikšanas, lai kondensāts iztvairotu.
- Ierīce nav mitruma un putekļu izturīga. Nelietojiet to mitrās vai ļoti putekļainās telpās.
- Ierīce nav rotaļlieta, glabājiet to bērniem nepieejamā vietā!

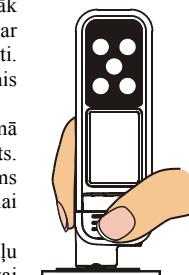

UZMANĪBU!

ELEKTROMAGNĒTISKIE TRAUCĒJUMI


Sis instruments lieto elektromagnētisko lauku, lai mērītu biezumu pārklājumos ar dzelzs saturašo pamatu. Ja ierīce tiks ievietota vidē ar lauku, kura spēks ir 20mG (mini Gauss) vai vairāk, tas var izraisīt neprecīzus mērīšanas rezultātus. Tādēļ, ierīcei ir jāatrodas vismaz 30 cm attālumā no elektromagnētiskā starojuma avotiem.

Elektromagnētiskā lauka spēks (□ ierīce = mini Gauss)


Starojuma avots	0 cm	30 cm
Telefona lādētājs	50 ~ 500	< 1
Noutbuka lādētājs	100 ~ 1000	< 5
Šķ. kr. monitors	10 ~ 100	< 1
Ventilators	100 ~ 1000	< 5
Galda lampa	400 ~ 4000	< 10

※ Jāņem vērā jebkāda ierīce ar transformatoru

Pielaujamais attālums (>30cm)

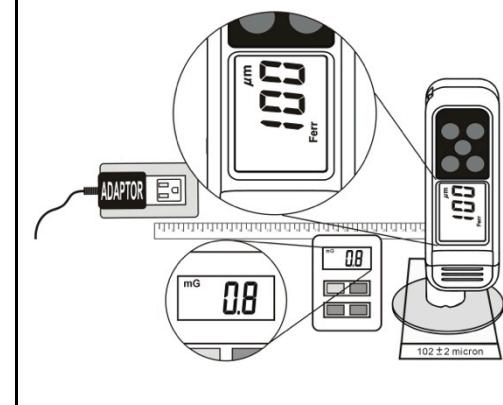

Nepielaujamais attālums (<30cm)

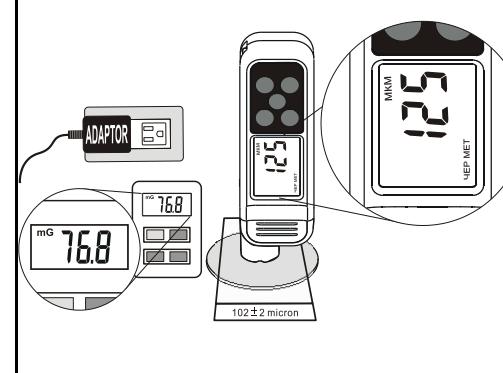

SPECIFIKĀCIJA

Tehniskie dati:

Pamatā materiāli, kas var izmērīt:

Metāli, kas satur dzelzi (dzelzs, tērauds) un nesatur to (varš, alumīnijš, cinks, bronna, misiņš un t.t.).

Melnā metālu mērīšanas diapazons:

no 0 līdz 2000MKM.

Krāsainu metālu mērīšanas diapazons:

no 0 līdz 1000MKM.

Displeja izšķirtspēja:

1MKM.

Meln. met. precizitāte:

±3% no 0 līdz 199MKM

±(3%+10 vienības) no 200 MKM līdz 1000MKM

±(5%+10 vienības) no 1001 MKM līdz 1999MKM.

Krās. met. precizitāte:

±3% no 0 līdz 199MKM

±(3%+10 vienības) no 200 MKM līdz 1000MKM.

Atbildes laiks:

1 sekunde.

Vispārīgā informācija

Darba apstākļi: no -25°C līdz 50°C, mitruma līmenis nav vairāk nekā 75%.

Uzglabāšanas noteikumi: no -25°C līdz 60°C, mitruma līmenis no 0 līdz 80%, ar noteikumu ka ierīcei nav bateriju.

Temperatūras neprecizitātes koeficients: 0.1 x uz katras temperatūras grāda (< 18°C vai > 28°C).

Automātiskā izslēgšana: pēc 60 sekundēm.

Patēriņš gadīšanas režīmā: < 6µA.

Baterija: 1.5V (tips AAA) x 2 gab.

Baterijas darbības laiks: ap 17 stundas (bez apstājas, ar ieslēgto displeju apgaismojumu).

Baterijas zemas uzlādes indikācija: simbols "—" nozīmē, ka spriegums ir zemāk par darba līmeni.

Izmēri: 120mm (G) x 40.4mm(P) x 29.2mm(A).


Svars: Ap 100 g (ieskaitot baterijas).

APRAKSTS

Kalibrēšanas etalona paplāksne

Dzelzs – no tērauda




Nav dzelzs (alumīnijis)

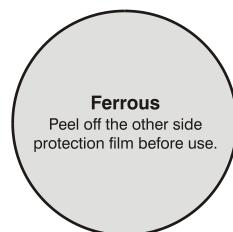

- Izmantojot etalona paplāksni piromreiz, atlīmējiet no tās balto matēto aizsardzības plēvi

Standarta kalibrēšanas plāksne

102 μm +/- 2 μm

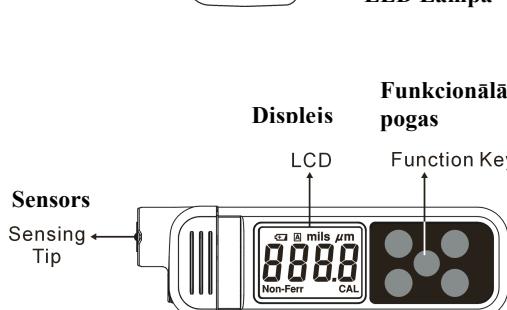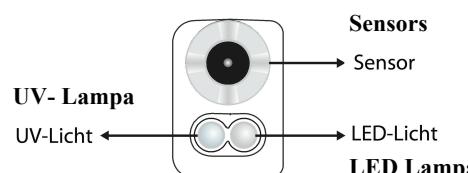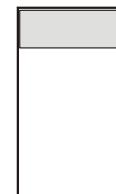

FUNKCIONĀLĀS POGAS

“ \square ”

Nospiediet pogu “ \square ” lai ieslēgtu apgaismojumu, pārslēgtu starp lukturi un UV apgaismojumu un izslēgtu pēc algoritma: **Apgaismojums → UV Apgaismojums → IZSLĒGT**. Darbojas kad ierīce ir ieslēgta, kā arī kad tā ir izslēgta.

“ \diamond ”

Nospiediet pogu “ \diamond ” lai ieslēgtu un izslēgtu displeja apgaismojumu.

“F/N”

Nospiediet pogu “F/N” lai izmainītu mērišanas režīmu: Auto → Mēln.met → Krās.met.

(Automātiskais režīms, piespedu režīmi melnam vai krāsinam metālam).

“0”

Ātri nospiediet un atlaidiet pogu “0” lai kalibrētu ierīci uz “0”.

Nospiediet un turiet pogu “0” vairāk par 2 sekundēm lai atjaunotu rūpīcas iestatījumus.

“CAL”

1. Kad ierīce ir ieslēgta, nospiediet pogu “CAL” un turiet vairāk par 2 sekundēm lai sāktu kalibrēšanu.

2. Kalibrēšanas režīmā nospiediet pogu “CAL” lai pabeigtu kalibrēšanu.

“▲”

1. Kalibrēšanas režīmā nospiediet pogu “▲” lai paaugstinātu vērtību.

“▼”

1. Kalibrēšanas režīmā nospiediet pogu “▼” lai pazeminātu vērtību.

Instrukcija

Barošanas ieslēgšana un izslēgšana:

Pirms ierīces ieslēgšanas turiet sensora devēju tālu no jebkādām virsmām un magnētisko lauku avotiem.

Ierīce ieslēdzas automātiski, kad sensors tiek pielikts pie mērāmās virsmas. Izslēdzas automātiski pēc 60 sekundēm, skaitot no brīža kad tika nospiesta jebkāda poga.

Mērišana: Piecieciet mērišanas sensoru pie mērāmās virsmas. Uzgaidiet kamēr tiks veikta mērišana un ekrāns uzrādīs pārklājuma biezuma vērtību un metāla tipu (atskanēs skaņas signāls), ja izvēlēts automātiskais materiāla tipa atpazīšanas režīms).

Ja ekrānā nav vērtību, tas nozīmē, ka pārklājuma biezums ir vairāk par 2 mm (melnā metālā) vai par 1 mm (krāsinā metālā), vai tā nav metāla virsma (plastmasa, koks un t.t.). Ja pārklājuma biezums pārsniedz mērišanas diapazonu, ekrāns uzrādīs “----”.

KALIBRĒŠANA

“ \square ”

Kalibrēšanas laikā automātiskās izslēgšanas funkcija **nav aktīva**. Ja ekrāns uzrāda simbolus “----”, tas nozīmē, ka uzsākt nulles, viena punkta vai divu punktu kalibrēšanu nav iespējams.

□ Ja kalibrēšana tiek veikta ar lietotāju, maksimālā vērtība ir 1100MKM.

□ Pirms kalibrēšanas veikšanas atlīmējiet balto aizsardzības plēvi no kalibrēšanas paplāksnes un sagatavojiet kalibrēšanas plāksni.

□ Kalibrēšanas laikā, standarta kalibrēšanas paplāksnes un plēve ar 102MKM biezumu var tikt aizstātas ar nepārklātu virsmu un etalona plēvem ar iepriekš pazīstamo biezumu.

Kalibrēšana var tikt veikta tikai **automātiskajā režīmā!!!**

1. Piecieciet ierīces sensoru pie metāliskas kalibrēšanas paplāksnes nepārklātas puses.

Uzgaidiet, kamēr tiks veikta mērišana un displejs uzrādīs vērtības (atskanēs skaņas signāls), pēc tam noņemiet ierīci no paplāksnes.

Īsi **nospiediet pogu “0” (mazāk par 1 sekundi).** Displejs uzrādīs „0 μm “.

2. Uzlieciet plastikātu kalibrēšanas plāksni uz metāliskas kalibrēšanas paplāksnes nepārklātās puses. Piecieciet ierīces sensoru pie kalibrēšanas plēves, Uzgaidiet, kamēr tiks veikta mērišana un displejs uzrādīs vērtības (atskanēs skaņas signāls), pēc tam noņemiet ierīci no paplāksnes.

3. Nospiediet un **turiet pogu “CAL”** vairāk par 3 sekundēm, līdz kamēr displejā mirgos simbols “CAL”.

4. Kalibrēšanas režīmā izmantojiet pogas ▲ vai ▼ lai koriģētu rādījumus, pielāgojot tos 102mkm kalibrēšanas plāksnes biezumam.

5. Īsi nospiediet pogu “CAL” lai pabeigtu kalibrēšanas režīmu un uzsāktu mērišanu. Uzraksts “CAL” apdzīsīs.

* Lai saņemtu precīzākus rādījumus veiciet kalibrēšanu uz divām plāksnēm pārmaiņus – melnā un krāsinā metālā.

Iestatījumu atiestatīšana / automātiskā kalibrēšana

Kad ierīce ir ieslēgta, nospiediet un turiet pogu «0» līdz kamēr parādās «0000». Atlaidiet pogu. Tiks veikta rūpīcas iestatījumu atiestatīšana.

Veiciet ierīces kalibrēšanu.


Šī funkcija var arī kalpot kā automātiskā kalibrēšana, jo rūpīcas vērtības ir maksimāli līdzīgas ideālām vērtībām un, ja Jums nevajadzēs visaugstākā precīzitāte (piemēram, izvēloties automašīnu), tad kalibrēšanas plāķšu trūkuma gadījumā, šī funkcija var aizstāt standarta kalibrēšanu.

EKSPLUATĀCIJA

- Turiet ierīci tālu no dažādiem magnētisko lauku avotiem.
- Cieši piecieciet ierīces sensoru pie mērāmās virsmas.
- Ja pārklājuma biezums pārsniedz mērišanas diapazonu, ekrāns uzrādīs “----”.

APKALPOŠANA

Bateriju uzstādīšana un nomaiņa.

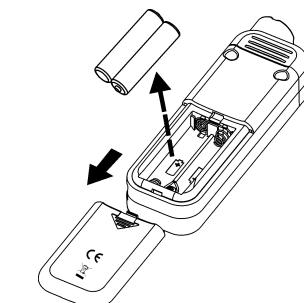

- Ierīci baro baterija 1.5V (tips AAA) 2 gab.
- Ja displejā ir simbols “+/-”, tas nozīmē, ka baterija ir jānomaina.
- Atveriet bateriju nodalījuma vāku ar akurātu slidošu kustību, kā parādīts attēlā.
- Izņemiet baterijas no nodalījuma.
- Ievietojiet divus jaunus tipa AAA baterijas, ievērojot polaritāti, kas norādīta bateriju nodalījumā.
- Aizveriet nodalījuma vāku.

UZMANĪBU: Ja ierīce netiek lietota ilgu laiku, izņemiet baterijas un glabājet tās atsevišķi. Neglabājet tās tuvu augstas temperatūras avotiem un paaugstināta mitruma vietās.

Tīrīšana

Periodiski noslaukiet ierīces korpusu ar mazliet mitru salveti ar mazgāšanas līdzekli. Neizmantojiet abrazīvus materiālus un šķīdinātājus ierīces tīrīšanai.